


LEGENDA DEGRADI

- Distacco
- Erosione
- Erosione giunti di malta
- Esfoliazione
- Fessurazione
- Macchia
- Mancaza
- Patina
- Vegetazione infestante
- Presenza di sali solubili
- Puntuali diffuse stuccature cementizie
- Scialbi di calce
- Stuccature incongrue
- Incompatibilità tecnologica

LEGENDA MATERIALI/aree di intervento

- III - Intonaco tinteggiato interno
- IIIE - Intonaco tinteggiato esterno
- Ic - Intonaco in malta di calce
- Id - Intonaco decorato
- Tc - Terracotta decorata
- CP - Cella campanaria

L'elaborato grafico rappresenta i degni rilevati e gli interventi previsti sulle diverse superfici dei prospetti dell'edificio. All'interno dei call-out, i codici allanumerici indicano, in relazione al sistema di codifica riportato in legenda, gli interventi che si prevede di realizzare per la rimozione delle condizioni patologiche presenti alcune fotografie esemplificative dei degni presenti Entrambi sono localmente riferiti a zone omogenee di materiale, cui si fa rimando attraverso la retinatura presente nel primo campo del riquadro.

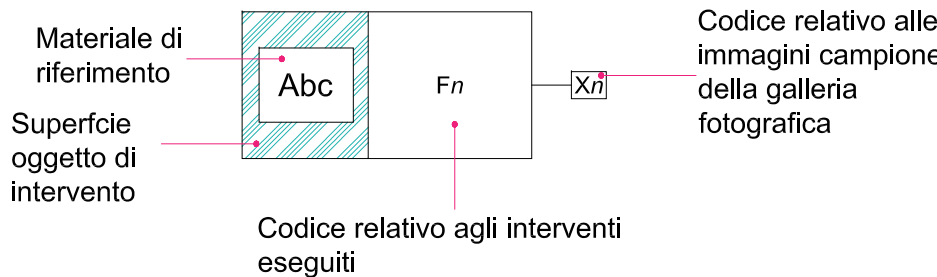

LEGENDA INTERVENTI

SUPERFICI DECORATE

- RD1. Asportazione a secco depositi superficiali
- RD2. Pulitura con acqua deionizzata
- RD3. Rimozione stuccature incongrue
- RD4. Impacchi per estrazione sali solubili
- RD5. Consolidamento corticale
- RD6. Consolidamento in profondità
- RD7. Sigillature lesioni (salvabordi)
- RD8. Integrazione lacune
- RD9. Velature a calce accordo cromatico
- RD10. Velature a calce ricostruzione decori ripetitivi

SUPERFICI TINTEGGIATE

- RT1. Rimozione intonaci cementizi (all'interno fino a 1,5 m all'esterno per tutta la superficie)
- RT3. Nuovo intonaco deumidificante a calce
- RT4. Finitura superficiale/rasatura
- RT5. Velatura a calce
- RT6. Rimozione dei sali fino ad 1,5 m di altezza
- RT7. Raschiatura intonaci preparazione alla rasatura

SUPERFICI IN COTTO E INTONACO



- RC1. Applicazione biocida
- RC12. Lavaggio a spazzola
- RC13. Idrolavaggio (solo parte alta del campanile)
- RC14. Rimozione intonaci non più adesivi
- RC15. Integrazione intonaci
- RC16. Consolidamento corticale intonaci
- RC17. Iniezioni di malta per sigillare lesioni
- RC18. Sigillature e salvabordo
- RC19. Consolidamento in profondità degli intonaci
- RC110. Velature per accordo cromatico intonaci
- RC111. Stibatura dei giunti (solo parete absidiale)
- RC112. Ricostruzione a stucco dei laterizi disgregati

TERRECOTTE DECORATE

- RTC1. Pulitura a secco

CELLA CAMPANARIA

- CP1. Demolizione manto copertura
- CP2. Demolizione sottomanto
- CP3. Realizzazione manto in coppi
- CP4. Posi ganci fermacoppi
- CP5. Nuovo assito sottomanto
- CP6. Riparazioni orditura primaria
- CP7. Posi di tiranti cerchiatura campanile

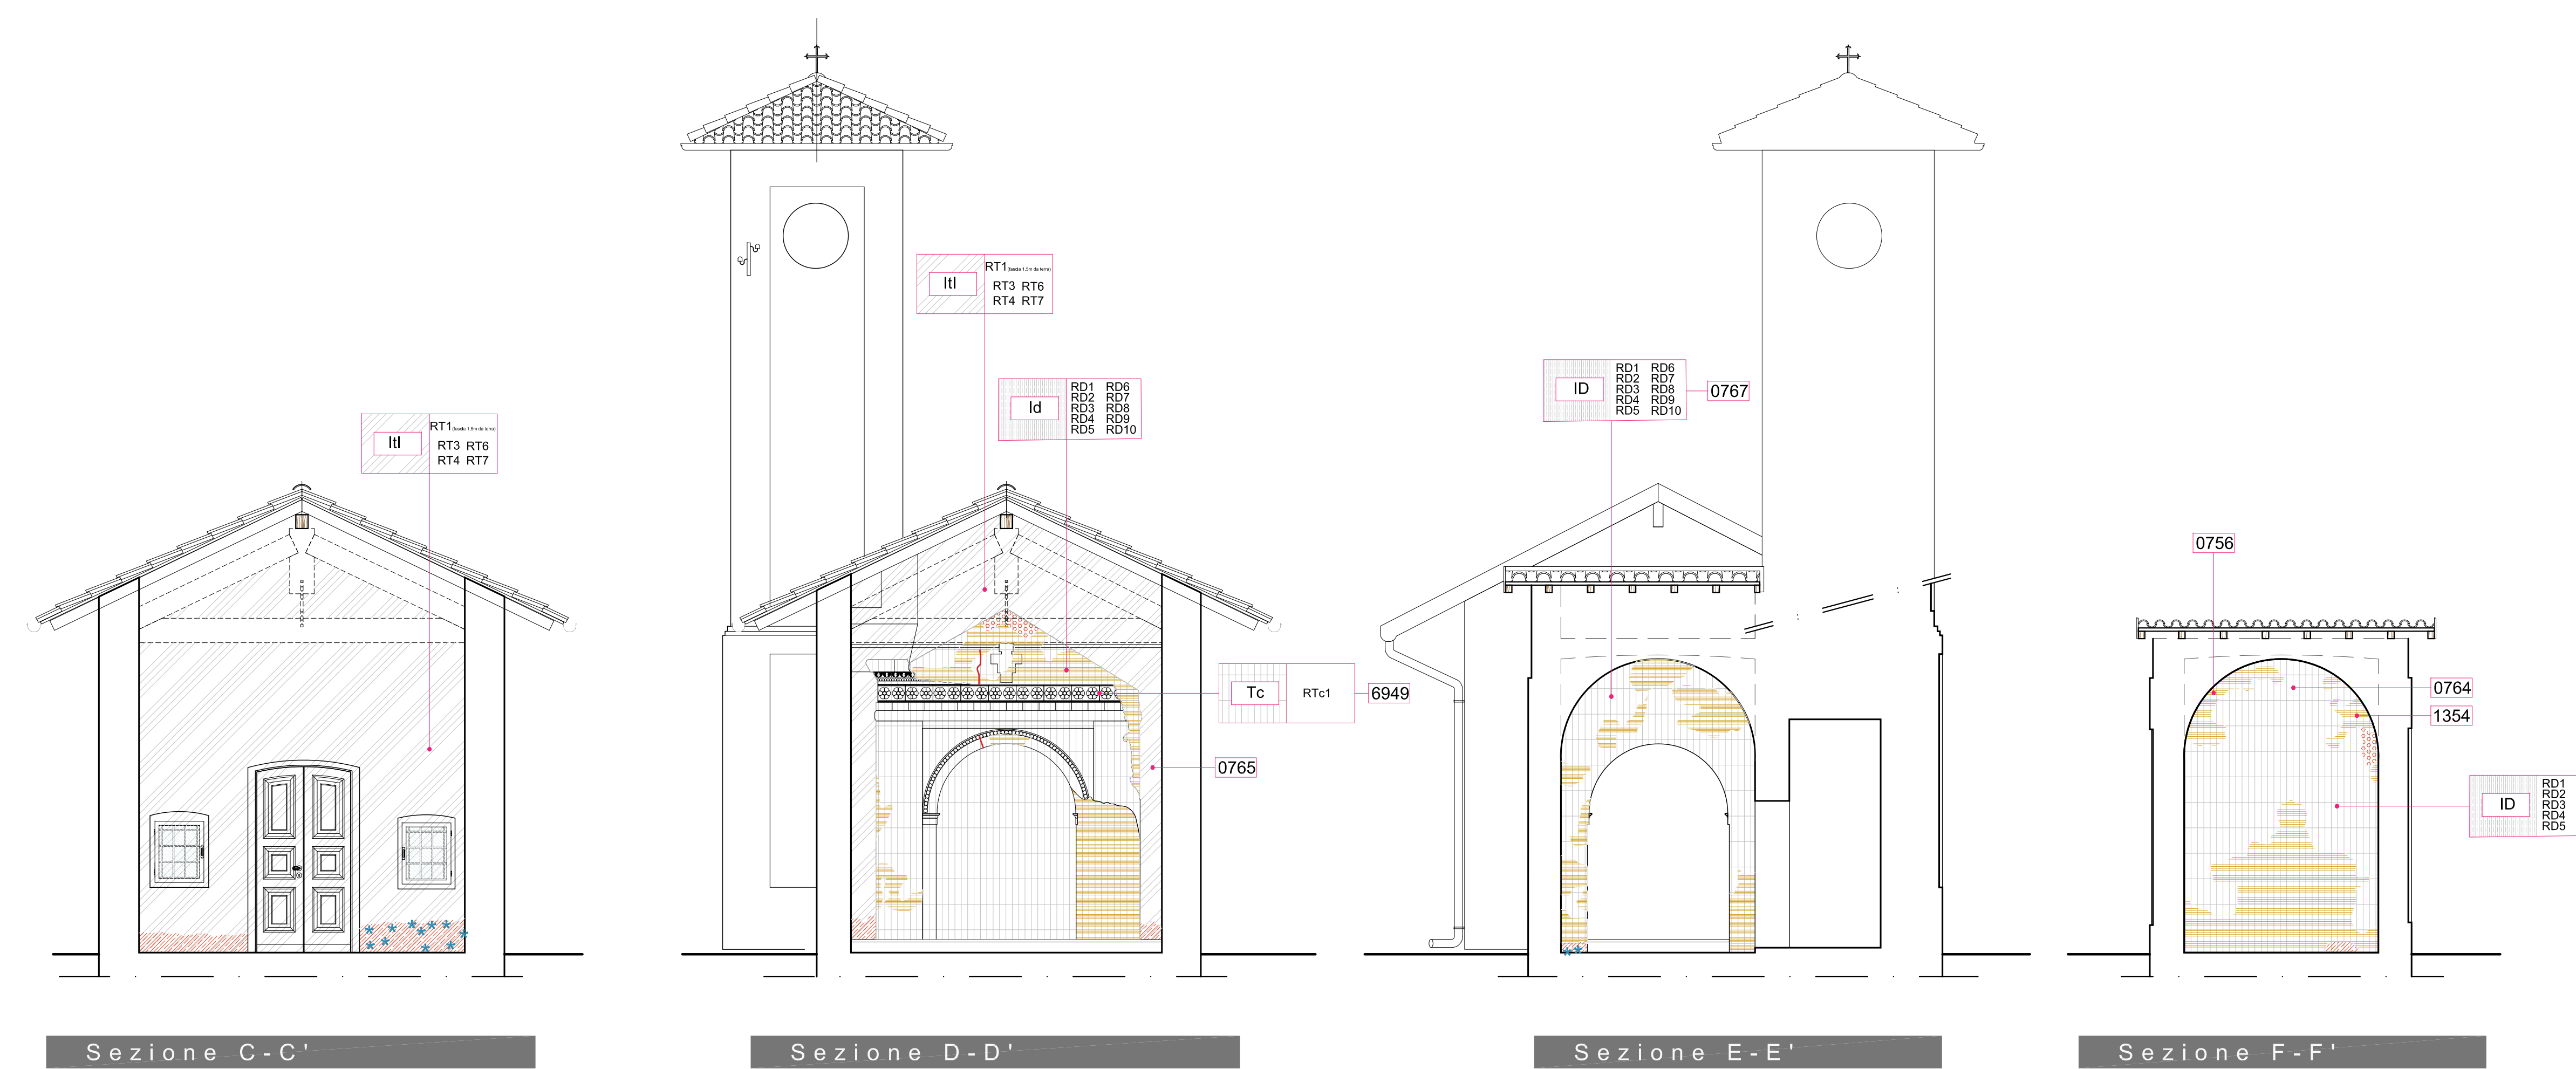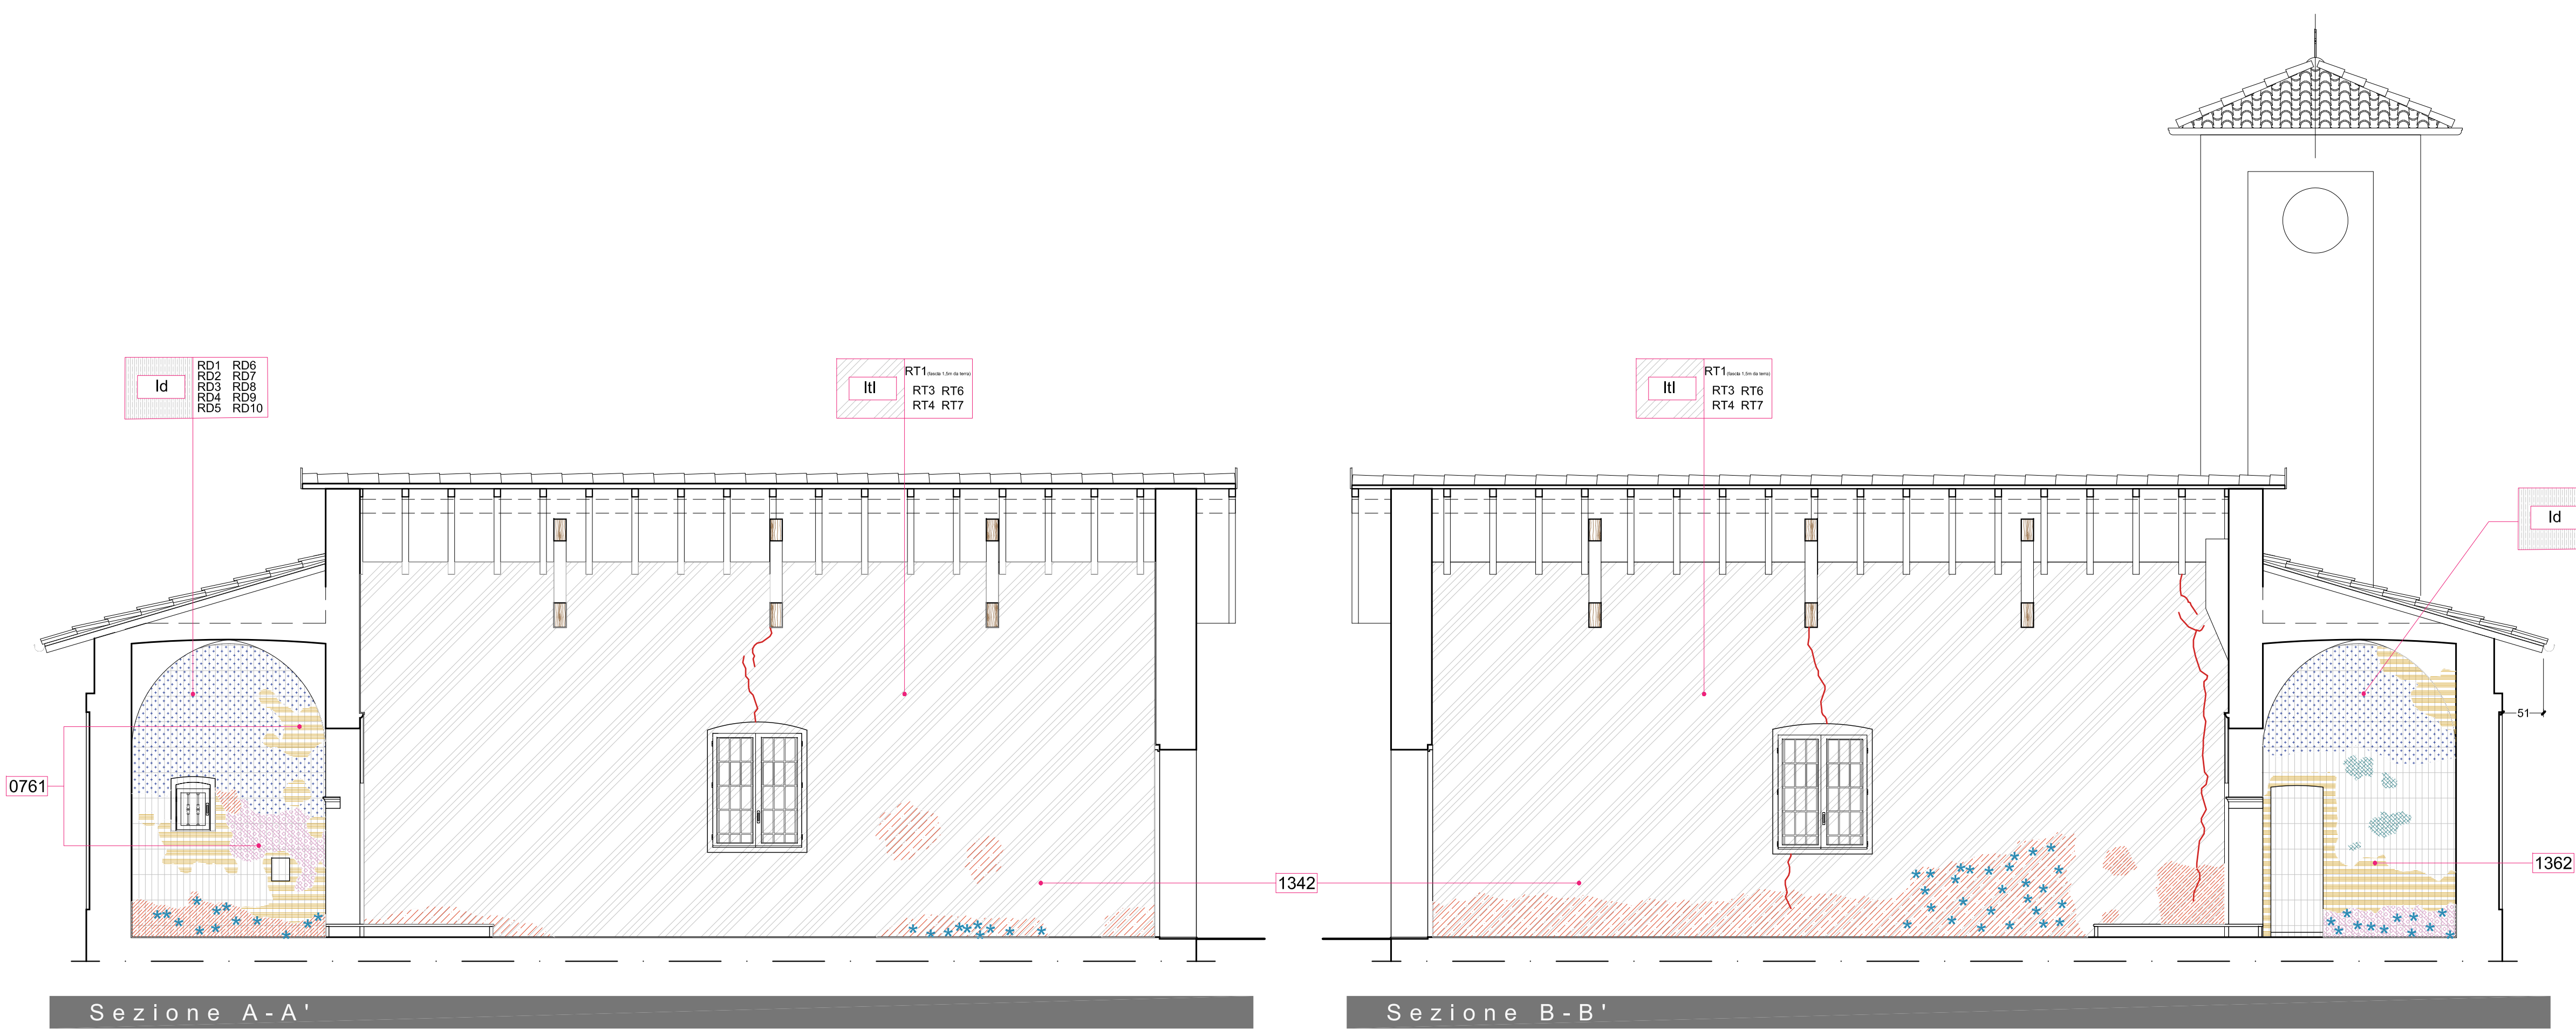

progettista:

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

CESANASTUDIOARCH

20129 Milano IT - Via Giuseppe Plotti De' Bianchi, 10  
Office: +39 02 70004361 | +39 02 70004366  
studio: cesanastudioarch@libero.it - www.cesanastudioarch.it

TAV. 3.02

PE PROGETTO

rappr.: 1:50

data: 29/03/2016

PROGETTO DI CONSERVAZIONE

Tecnico:

Richiedente:

2019 Aggiornamento

Descrizione Commessa:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA-BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE E DELLE FACCIATE INTERNE, ESTERNE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ALLA BRUGHIERA IN BAREGGIO

FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - A.F. 2019 - L. 190/2014 - € 80.000 - D.M. 04/06/2019

TITOLO ELABORATO:

INTERVENTO DI CONSERVAZIONE PROSPETTI

File:

N. Elabor./Tot.: ...