


#### INDICAZIONI PER LA LETTURA DELLA TAVOLA

L'elaborato grafico rappresenta i degradi rilevati e gli interventi previsti sulle diverse superfici dei prospetti dell'edificio. All'interno dei *call-out*, i codici alfanumerici indicano, in relazione al sistema di codifica riportato in legenda:

- gli interventi che si prevede di realizzare per la rimozione delle condizioni patologiche presenti
- alcune fotografie esemplificative dei degradi presenti

Entrambi sono localmente riferiti a zone omogenee di materiale, cui si fa rimando attraverso la retinatura presente nel primo campo del riquadro.

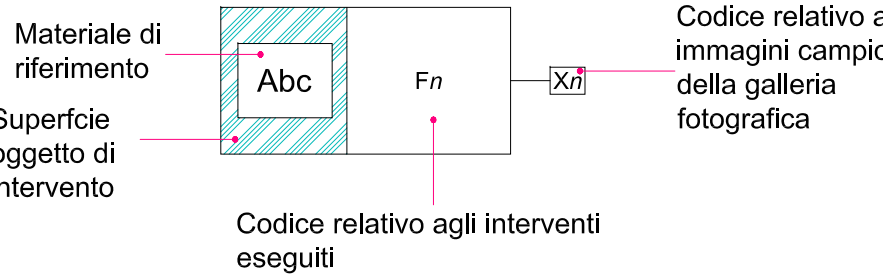

#### LEGENDA DEGRADI

- Distacco
- Erosione
- Erosione giunti di malta
- Esfoliazione
- Fessurazione
- Macchia
- Mancanza
- Patina
- Vegetazione infestante
- Presenza di sali solubili
- Puntuali diffuse stuccature cementizie
- Scialbi di calce
- Stuccature incongrue
- Incompatibilità tecnologica

#### LEGENDA INTERVENTI

**SUPERFICI DECORATE**

- RD1. Asportazione a secco depositi superficiali
- RD2. Pulitura con acqua deionizzata
- RD3. Rimozione stuccature incongrue
- RD4. Impacchi per estrazione sali solubili
- RD5. Consolidamento corticale
- RD6. Consolidamento in profondità
- RD7. Sigillature lesioni (salvabordi)
- RD8. Integrazione lacune
- RD9. Velature a calce accordo cromatico
- RD10. Velature a calce ricostruzione decori ripetitivi

**SUPERFICI TINTEGGIATE**

- RT1. Rimozione intonaci cementizi (all'interno fino a 1,5 m all'esterno per tutta la superficie)
- RT3. Nuovo intonaco deumidificante a calce
- RT4. finitura superficiale/rasatura
- RT5. Velatura a calce
- RT6. Rimozione dei sali fino ad 1,5 m di altezza
- RT7. Raschiatura intonaci preparazione alla rasatura

**SUPERFICI IN COTTO E INTONACO**

- RC1. Applicazione biocida
- RC2. Lavaggio a spazzola
- RC3. Idrolavaggio (solo parte alta del campanile)
- RC4. Rimozione intonaci non più adesi
- RC5. Integrazione intonaci
- RC6. Consolidamento corticale intonaci
- RC7. Iniezioni di malta per sigillare lesioni
- RC8. Sigillature e salvabordo
- RC9. Consolidamento in profondità degli intonaci
- RC10. Velature per accordo cromatico intonaci
- RC11. Stuccatura dei giunti (solo parete absidale)
- RC12. Ricostruzione a stucco dei laterizi disgregati

#### TERRECOTTE DECORATE


RTC1. Pulitura a secco

#### CELLA CAMPANARIA

- CP1. Demolizione manto copertura
- CP2. Demolizione sottomanto
- CP3. Realizzazione manto in coppi
- CP4. Posa ganci fermacoppi
- CP5. Nuovo assito sottomanto
- CP6. Riparazioni orditura primaria
- CP7. Posa di tiranti cerchiatura campanile

#### LEGENDA MATERIALI/aree di intervento

 - ItI - Intonaco tinteggiato interno
- IIE - Intonaco tinteggiato esterno
- Ic - Intonaco in malta di calce
- Id - Intonaco decorato
- Tc - Terracotta decorata
- CP - Cella campanaria



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| progettista:  |  | CESANASTUDIOARCH<br>ARCHITETTI ASSOCIATI<br>20129 Milano (IT) - Via Giuseppe Pelli De Bianchi, 1<br>Office: +39 02 70043461 - +39 02 70043466<br>studio.csanarch@pkb10.it - www.pkb10.it |  |
| TAV. <b>PE</b>  |  | rapp.: <b>3.01</b>   |  |
| PROGETTO  |  | 1:50<br>data: 29/03/2016   |  |
| TECNICO:  |  | PROGETTO DI CONSERVAZIONE  |  |
| RICHIEDENTE:  |  |  |  |
| IMPRESA:  |  | Descrizione Commessa:  |  |
|   |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO<br>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'<br>METROPOLITANA DI MILANO                              |  |
|   |  | <b>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE E DELLE FACCIATE INTERNE, ESTERNE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ALLA BRUGHERIA IN BAREGGIO</b>  |  |
|   |  | FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - A.F. 2019 - I 190/2014 - E 80.000 - D.M. 04/06/2019  |  |
| PARROCCHIE "SS NAZARO E CELSO" E "MADONNA PELLEGRINA" piazza Cavour, 37 - 20010 Bareggio (MI) |  | Titolo Elaborato:<br><b>INTERVENTO DI CONSERVAZIONE PROSPETTI</b>  |  |
| File:   |  | N. Elab./Tot.:<br>....   |  |